

取扱説明書

保証書

株式会社 カスタム 印ス会

保証規定

本器は当社基準に基づく検査により合格したもので、下記の保証規定により保証いたします。

1. 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じた場合は無償で修理いたします。

2. 本保証書は、日本国内でのみ有効です。

3. 下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除外いたします。

a 不適当な取扱い、使用による故障

b 設計仕様条件等を越えた取扱い、または保管による故障

c 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または修理に起因する故障

d その他当社の責任とみなされない故障

型番	CDM-7100	シリアルNo.	
保証期間 年 月 日より1か年			
お客様	お名前 様		
	ご住所		
	電話番号		
販売店	住所・店名		

販売店様へ お手数でも必ずご記入の上お客様へお渡しください。

このたびは当社のデジタルマルチメータをお求めいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。なお、お読みいただいた後もこの取扱説明書を大切に保管してください。

安全にご使用いただくために

本デジタルマルチメータを安全にご使用いただくために、以下の事項を守り正しくお使いください。

	警告	人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
	注意	人が障害または財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

本器の測定範囲を超えた入力信号は、絶対に印加しないでください。DC60V、AC25V以上の電圧レベルでは、感電の恐れがありますので、濡れた手での測定は絶対に行わないでください。測定の前に、必ずファンクションの位置を確認してください。また、ファンクションおよびレンジを切り換えるときは、必ずテストリードを測定回路からはずしてください。安全のため、ご使用前に本取扱説明書をよくお読みいただき、十分に操作を理解してから、正しくご使用ください。

	警告
本器は低電圧回路の測定用です。CATIV 600Vを超える回路の測定は危険ですので使用しないでください。また、本器の最大定格入力値1000Vを超える回路の測定はしないでください。	

測定上の注意

共通の注意

警告

AC/DC高電圧回路は非常に危険ですから、測定の際は十分に注意してください。
アースとテストの端子間にACまたはDCの最大定格を超える電圧が加わらないように注意してください。
また、許容値を超える電圧を絶対に加えないでください。
感電の危険がありますので、濡れた手では絶対に操作しないでください。また、湿気が多い場所では使用しないでください。
測定中は、テストリード先端のピンに触らないでください。また、被覆の傷ついたテストリードは使用しないでください。

交流電圧、直流電圧測定の注意

警告

アースとテストの端子間にACまたはDCの最大定格を超える電圧が加わらないように注意してください。
また、許容値を超える電圧を絶対に加えないでください。

抵抗測定時の注意

警告

抵抗を測定する前に、必ず被測定回路の電源を切り離して、コンデンサを放電してください。電池を取り外したり、電源コードを抜くなどが最善の方法です。
あやまって電圧を加えないように注意してください。

導通チェック中の注意

警告

電圧のある回路や電線で導通チェックを行わないでください。
あやまって電圧を加えないように注意してください。

その他の注意

電池の交換について

警告

本器の電源を必ずOFFにしてください。
裏ケースを取付け、ネジを閉めてから、測定を行ってください。

テストリードの取扱いについて

警告

測定中は、テストリード先端のピンに触らないでください。
また、被覆の傷ついたテストリードは使用しないでください。
テストリードを引き出す時や本体に巻き付けて収納する時など、無理に引っ張ったりしないでください。テストリードの断線の原因となります。
防塵防水には対応していません。

修理および改造について

警告


当社もしくは当社が委託した者以外の修理、回路上の改造は危険ですから行わないでください。

◆安全にご使用いただくために

測定カテゴリ(過電圧カテゴリ)について
測定器を安全に使用するため、IEC61010-1では測定カテゴリとして、使用する場所により安全レベルの基準をCAT I～IVで分類しています。
概要は下記ようになります。


CAT I：コンセントからトランスなどを經由した機器内の二次側の電気回路
CAT II：コンセントに接続する電源コード付機器(可搬型工具・家庭用電気製品など)の一次側回路
CAT III：分電盤から直接電気を取り込む機器(固定設備)の一次側および分電盤からコンセントまでの回路
CAT IV：建造物への引き込み線、引き込み口から電力量メータおよび一次側電流保護装置(分電盤)までの回路

数値の大きいカテゴリは、より高い瞬時的なエネルギーのある電気環境を示します。そのため、CAT IIIで設計された測定器はCAT IIで設計されたものより、より高い瞬時的なエネルギーに耐えることができます。
カテゴリの数値の小さなクラスの測定器で、数値の大きいクラスに該当する場所を測定すると重大な事故につながる恐れがあることを示しています。
当社のデジタルマルチメータは一部のものを除いて、原則としてこのカテゴリ表示を行っておりますので、下位のクラスの製品を決して上位のカテゴリで使用しないでください。特にCAT Iの測定器をCAT II、III、およびIVに該当する場所の測定に用いないでください。
測定カテゴリはIEC60664の過電圧カテゴリに対応します。

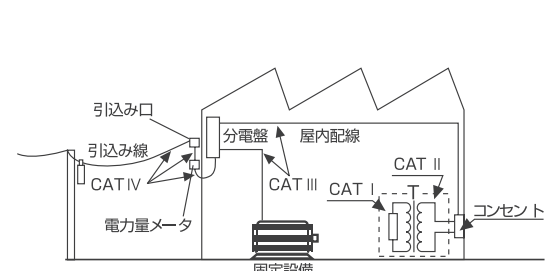

プローブカバーについて

テストリード先端のプローブカバーは脱着が可能です。
安全規格IEC61010に於いて、CAT III 300V以上の測定カテゴリでご使用の際は先端4mm以外は絶縁されている事と規定されています。
安全のためCAT III 300V以上の測定カテゴリでご使用の際は必ずプローブカバーを付けてご使用ください。

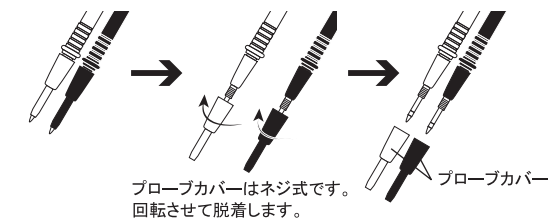

1. 概要

本器は、下記の機能を持った多機能なデジタルマルチメータです。
●電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、温度、導通チェック機能、ダイオードチェック機能など、多彩な機能を有したデジタルマルチメータ。
●真の実効値方式(True RMS)により、正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。
●その他、Dutyチェック機能、データホールド機能、相対比較機能。
●バックライト付きで、暗い所でも安心です。
●電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。
●非接触検電機能付(NCV)。
●テストリードを背面に取り付けて収納可能。
●衝撃を緩和するホルスターケース付き。
●暗い所で便利なLEDライトを製品先端に装備。

2. 仕様

検波方式	真の実効値方式(True RMS)
表示	液晶、最大表示“6000”
レンジ切替	オートレンジ/マニュアルレンジ
オーバーレンジ表示	“OL”マーク表示
ローバッテリー表示	電池電圧低下時、“ ”マーク表示
極性表示	自動切替、“-”のみ表示
サンプリング	約3 回/秒
オートパワーオフ	約 30分(解除可能)
使用温湿度	0℃～+40℃、80%RH以下(但し、結露の無いこと)
保存温湿度	－10℃～+60℃、80%RH以下(但し、結露の無いこと)
電源	9V形乾電池×1本
電池寿命	約 200 時間(アルカリ電池使用時)
寸法・重量	W89×H190×D40mm、約370g(電池含む)
テストリード長	約 75 cm
適合規格	IEC61010-1 準拠 CAT III 1000V、CAT IV 600V
付属品	取扱説明書、9V形乾電池×1本、テストリード、Kタイプ熱電対、電池蓋用ドライバー

※仕様および外観は、改良の為予告なく変更する場合があります。
※本器に付属の電池は試供品です。
市販の通常の電池よりも電池寿命が短いことがあります。
バックライト/ブザーを多用されますと電池寿命が短くなります。

3. 電気的性能

条件：23℃ ±5℃、75%RH以下 確度：± (%読み値+ _dgt最小桁の数値)				
ファンクション	レンジ	分解能	確度	備考
直流電圧 DCV	60mV	0.01mV	± (0.5%+2dgt)	・入力インピーダンス 10MΩ
	600mV	0.1mV		
	6V	0.001V		
	60V	0.01V	± (0.8%+2dgt)	
	600V	0.1V		
	1000V	1V		
交流電圧 ACV	60mV	0.01mV	± (0.8%+2dgt)	・入力インピーダンス 10MΩ ・40Hz～1000Hz
	600mV	0.1mV		
	6V	0.001V		
	60V	0.01V	± (1.0%+3dgt)	
	600V	0.1V		
	750V	1V		
直流電流 DCA	600μA	0.1μA	± (1.0%+3dgt)	・最大20Aまで ・10A以上では、 10秒以内
	6000μA	1μA		
	60mA	0.01mA		
	600mA	0.1mA	± (1.5%+3dgt)	
	20A	0.01A		
	600μA	0.1μA		
交流電流 ACA	6000μA	1μA	± (1.0%+3dgt)	・最大20Aまで ・10A以上では、 10秒以内 ・交流電流 50Hz～60Hz
	60mA	0.01mA		
	600mA	0.1mA		
	20A	0.01A	± (1.5%+3dgt)	
	600Ω	0.1Ω		
	6kΩ	0.001kΩ		
抵抗Ω	60kΩ	0.01kΩ	± (0.8%+2dgt)	・開放電圧：約0.3V
	600kΩ	0.1kΩ		
	6MΩ	0.001MΩ		
	60MΩ	0.01MΩ	± (2.0%+3dgt)	
	60nF	0.01nF		
	600nF	0.1nF		
静電容量	6μF	0.001μF	± (3.0%+3dgt)	・10nF～60mF
	60μF	0.01μF		
	600μF	0.1μF		
	6mF	0.001mF	± (5.0%+5dgt)	
	60mF	0.01mF		
	温度	1000℃	1℃	

※交流電圧・交流電流の確度保証は正弦波に限る。
※温度の確度保証はセンサーの確度(同梱品:±(0.75%+2.5℃))含まず。

	ブザーレスレッシュホールド	備考
導通チェック	約 50 Ω	開放電圧:約1.0V


	レンジ	分解能	備考
ダイオードチェック	0V～3V	1mV	開放電圧:約3.3V

周波数	測定範囲:1Hz～5MHz、確度:± (0.8%+2dgt) 1.0Vrms以上、正弦波、50%矩形波
DUTY	測定範囲:1.0～99.0%、確度:± (2.5%+3dgt) 周波数:10Hz～10kHz、1.5Vrms以上、矩形波
検電	測定範囲:AC90V～AC1000V 周波数:50Hzまたは60Hz

過負荷保護入力値

ファンクション	最大定格入力値	最大過負荷保護入力値
≒V	DC 1000V /AC 750V	DC 1000V /AC 750V
≒mV Hz %	DC 250V /AC 250V	DC 250V / AC 250V
Ω	電圧入力禁止	
DCA/ACA	mA μA	
	A	

4. 各部の名称

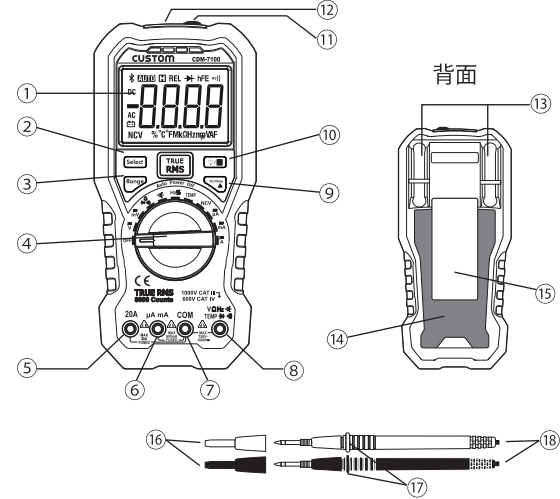

- ①液晶表示部

②セレクトボタン()

③レンジボタン()

④ファンクションダイヤル

⑤ **20A** 入力端子

⑥ **μA mA** 入力端子

⑦ **COM** 入力端子

⑧ **VΩHz** 入力端子

⑨周波数/Duty/相対ボタン()

⑩バックライト/ホールドボタン()

⑪LEDライト

⑫検電検知部(NCV)

⑬テストリード取付け部

⑭スタンド

⑮電池蓋

⑯ブロープカバー

⑰テストリードのバリア部

⑱テストリード
- ファンクションダイヤル

(a)電源オフ(**OFF**)

(b)V 直流/交流 電圧()

(c)mV 直流/交流 電圧()

(d)抵抗/ダイオード/導通()

(e)静電容量()

(f)周波数/DUTY(**Hz%**)

(g)温度(**TEMP**)

(h)非接触検電(**NCV**)

(i) **μA** 直流/交流 電流()

(j) mA 直流/交流 電流()

(k) A 直流/交流 電流()

5. 測定を始める前に

5-1. 測定前の準備

- (1) 開梱したら、すぐにキズや変色などの外観上の異常や付属品に欠品がないか等を確認してください。
万一、不具合がありましたら、購入された販売店までご連絡ください。
- (2) 測定中にファンクションダイヤルの切り換えを行う場合は、必ずテストリードを回路から外してください。
- (3) 周囲にノイズを発生する装置があったり、急激な温度変化がある場所で使用すると、表示が不安定になったり、誤差が大きくなる場合がありますのでご注意ください。
- (4) 抵抗、導通、ダイオード、静電容量の測定は、被測定回路に電流が流れている時に測定すると正しく測定ができませんのでご注意ください。
- (5) 本器を使用中に、外部の強力なノイズ等により表示に異常が発生するなど、測定ができなくなった場合には、一旦電源を切りしばらくしてから電源を入れ直してください。

備考)
テストリードを接続していない状態で、表示が不規則に変化することがあります。これは、入力感度が高いために起きる現象で、故障ではありません。
回路に接続すると表示値が安定して、正しい測定ができます。

株式会社 カスタム

〒101-0021東京都千代田区外神田3-6-12
TEL (03)3255-1117 FAX (03)3255-1137
https://www.kk-custom.co.jp/

6. 測定方法

6-1. 測定の手順


- 1、右の表で、測定する内容を確認します。
- 2、測定する項目に合わせて、ファンクションダイヤルの位置を合わせます。
- 3、測定する項目に合わせて、モードを切り換えます。
- 4、測定終了後は、ファンクションダイヤルを OFF の位置に合わせて電源を切ります。

警告

- 1、測定する項目とファンクションの位置を間違えないこと。
- 2、各ファンクションの最大定格値を超えた入力を加えないこと。
- 3、測定中はファンクションやモードを切り換えないこと。
- 4、測定中はテストリードのバリア部よりテストピン側を持たないこと。

6-2. テストリードの接続方法

- ① 通常は、黒色テストリードを中央の端子 (COM) に挿し込み、赤色テストリードを右側の端子 ($\text{V}\Omega\text{Hz}\text{h}\text{f}$ TEMP $\rightarrow$) に挿し込みます。… 図 1
- ② μA mA の位置で電流を測定する時は、赤色テストリードを左側の端子 ($\mu\text{A mA}$) に挿し込みます。… 図 2
- ③ A の位置で電流を測定する時は、赤色テストリードを左側の端子 (20A) に挿し込みます。… 図 3

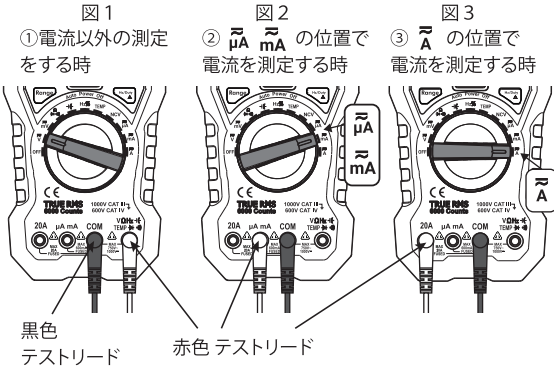

6-3. 熱電対の接続方法

黒色を中央の端子 (COM) に、赤色を右側の端子 ($\text{V}\Omega\text{Hz}\text{h}\text{f}$ TEMP $\rightarrow$) に挿し込みます。



6-2. オートパワーオフ機能

電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぐ機能です。無操作の状態が約30分間継続されると、オートパワーオフ機能により電源が自動的に切れます。尚、オートパワーオフ機能を無効にするには、セレクト (Select) ボタンを押しながら、ファンクションダイヤルをOFFから測定位置に回します。


測定項目	ファンクションダイヤルとモード切換えボタンの位置	画面表示例	接続例	使い方、注意事項
直流電圧				Select ボタンを押して、直流か交流かに切り替えます。 直流測定の場合 被測定物の＋側に赤テストリード、－側に黒テストリードを接続します。 ※逆の場合は、"－" マイナスが表示されます。
				交流測定の場合 ※テストリードの赤・黒は特に関係ありません。 ※交流電圧の測定可能な周波数は 40-1000Hz です。 ※インバーター回路などの特殊な波形では、正常な測定ができない場合があります。 ※Hz ボタンを押すと、周波数の測定ができます。
交流電圧				Select ボタンを押して、直流か交流かに切り替えます。 電流の流れに対し直列に本器を接続する必要があります。 ※最大電流は、 $\mu\text{A}/\text{mA}$ の位置では 600mA、A の位置では 20A までです。 それ以上の電流を流した場合、保護ヒューズの断線や、本器が故障する恐れがあります。 ※10A 以上の測定は、10 秒以内に 15 分以上の間隔を置く事。
				直流測定の場合 赤テストリードから黒テストリードに電流が流れる様に接続します。 ※逆の場合は、"－" マイナスが表示されます。
直流電流				交流測定の場合 ※テストリードの赤・黒は特に関係ありません。 ※交流電圧の測定可能な周波数は 40-1000Hz です。 ※インバーター回路などの特殊な波形では、正常な測定ができない場合があります。 ※Hz ボタンを押すと、周波数の測定ができます。
				Select ボタンを押して、抵抗 (Ω) に切り替えます。 ※抵抗測定の場合、被測定物に電圧が印加されないように、被測定物の電源を切ってください。 ※テストリードの赤・黒は特に関係ありません。
抵抗 Ω				被測定物が導通していれば、ブザーが鳴り LED が点灯します。 ※テストリードの赤・黒は特に関係ありません。 ※導通の目安 (ブザーの鳴動と LED 点灯) は約 50 Ω 以下です。 ※被測定物の抵抗値を詳しく知るには、抵抗レンジで抵抗値の測定をしてください。
導通チェック $\bullet\bullet\bullet$				順方向測定は、赤リードをダイオードのアノード側に、黒リードをカソード側に接続します。 逆方向測定は、その逆に接続します。 ※順方向を測定した際に、正常なダイオードであれば 0.4 ～ 0.7V 程度の値を示します。 また、逆方向ではオーバーレンジ (OL) になります。
				※テストリードの赤・黒は特に関係ありません。 ※測定範囲は 10nF 以上です。 ※静電容量が大きくなると、測定時間が長くなります。
ダイオードテスト $\rightarrow$ $\rightarrow$				周波数 /DUTY ボタンを押すたびに、周波数 (Hz) $\leftrightarrow$ デューティ (%) の表示が交互に切替わります。 ※交流電圧や交流電流の測定モードでも使用できますが、そのモードでの測定範囲は 40Hz ～ 400Hz です。
静電容量 $\rightarrow$ $\leftarrow$				付属の K タイプ熱電対で温度の測定ができます。 極性を合わせて熱電対を挿入します。
				本体上部の検知部をチェック対象物に近づけます。 交流電圧が確認できると、ブザーと LED でお知らせします。 ※本機能は目安であり、正確な電圧を測定する場合は本器の交流電圧 (ACV) 測定機能をご利用ください。 ※検知電圧は AC90～1000V, 50 ～ 60Hz の範囲です。 ※検知の判定は、他の配線の影響を受ける場所や測定対象物に近づける位置や向きなどによっては、変化する場合があります。 ※通信ケーブルなどの周波数が高いケーブルの場合は、数 V 程度の信号に対しても検電反応をすることがあります。 ※パソコンや各種電気製品、IH ヒーターなどからは電磁波が出ているため、何も無い空中でもそれらに反応してしまう場合があります。
周波数 /Duty Hz%				本体上部の検知部をチェック対象物に近づけます。 交流電圧が確認できると、ブザーと LED でお知らせします。 ※本機能は目安であり、正確な電圧を測定する場合は本器の交流電圧 (ACV) 測定機能をご利用ください。 ※検知電圧は AC90～1000V, 50 ～ 60Hz の範囲です。 ※検知の判定は、他の配線の影響を受ける場所や測定対象物に近づける位置や向きなどによっては、変化する場合があります。 ※通信ケーブルなどの周波数が高いケーブルの場合は、数 V 程度の信号に対しても検電反応をすることがあります。 ※パソコンや各種電気製品、IH ヒーターなどからは電磁波が出ているため、何も無い空中でもそれらに反応してしまう場合があります。
				測定レンジを手動で変更することができます。 レンジボタンを押す度に、表示の桁が変化します。 レンジボタンを長押しすると、自動 (AUTO) に戻ります。 ※ Hz / % / TEMP / 静電容量の測定モードでは、この機能は使用できません。
温度 TEMP				測定レンジを手動で変更することができます。 レンジボタンを押す度に、表示の桁が変化します。 レンジボタンを長押しすると、自動 (AUTO) に戻ります。 ※ Hz / % / TEMP / 静電容量の測定モードでは、この機能は使用できません。
非接触検電 NCV				本体上部の検知部をチェック対象物に近づけます。 交流電圧が確認できると、ブザーと LED でお知らせします。 ※本機能は目安であり、正確な電圧を測定する場合は本器の交流電圧 (ACV) 測定機能をご利用ください。 ※検知電圧は AC90～1000V, 50 ～ 60Hz の範囲です。 ※検知の判定は、他の配線の影響を受ける場所や測定対象物に近づける位置や向きなどによっては、変化する場合があります。 ※通信ケーブルなどの周波数が高いケーブルの場合は、数 V 程度の信号に対しても検電反応をすることがあります。 ※パソコンや各種電気製品、IH ヒーターなどからは電磁波が出ているため、何も無い空中でもそれらに反応してしまう場合があります。
				測定レンジを手動で変更することができます。 レンジボタンを押す度に、表示の桁が変化します。 レンジボタンを長押しすると、自動 (AUTO) に戻ります。 ※ Hz / % / TEMP / 静電容量の測定モードでは、この機能は使用できません。
レンジ Range				測定レンジを手動で変更することができます。 レンジボタンを押す度に、表示の桁が変化します。 レンジボタンを長押しすると、自動 (AUTO) に戻ります。 ※ Hz / % / TEMP / 静電容量の測定モードでは、この機能は使用できません。
				相対比較 (REL) を押すと、その時点の値を基準 (0) として、その後の入力値との差分が表示されます。 ※この機能は、ACV/ACA/Hz/% の測定モードでは使用できません。 ※測定レンジが固定されますので、REL 機能を使用した後は、一度電源を OFF にしてください。
相対比較 (リラティブ) Δ				各測定モード中にバックライト / 表示固定ボタンを押します。 ボタンを押すと測定表示が固定され、もう一度押すと固定が解除されます。 2 秒以上の長押しで、バックライトの ON/OFF ができます。約 1 分後に自動で消灯します。 LED ライトはバックライトと同期して点灯します。
バックライト / ホールド H				

7. メンテナンス

7-1. 電池の交換

表示部に BAT アイコンが点灯したら電池の残量が少ない合図です。また、表示部に何も表示されない場合も、電池が本器を駆動するのに十分な電圧に達していませんので電池の交換を行ってください。本器を被測定物から外し、ファンクションダイヤルをOFFの位置に合わせて電源を切ってから電池の交換を行ってください。


1. 電池蓋のネジ1本をドライバーで外します。
2. スタンドを上げ、スタンドと一緒に電池蓋を外します。
3. 電池蓋の電池収納部から古い電池を外します。
4. 新しい電池 (9V形乾電池) の極性を合わせて電池収納部に入れます。
5. 電池蓋の爪部分を本体の穴に入れ、スタンドと電池蓋を元に戻し、電池蓋を指で押し込み、ネジ1本をドライバーでしっかり締めます。

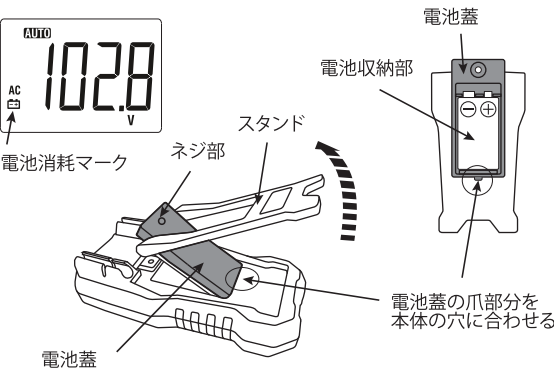

7-2. ヒューズ交換

電流測定が行えない場合には、過電流保護ヒューズが溶断していないか確認をしてください。溶断している場合は、必ず規定された定格ヒューズと交換してください。

1. 本体からホルスター (青色) をむく様にして外します。
2. 上記の電池の交換の方法で、電池蓋と電池を外します。
3. 本体のネジ 4 本をドライバーで外します。
4. 本体の裏ケースを外します。
5. 溶断しているヒューズを交換します。
6. 裏ケースを元に戻し、ネジ 4 本をドライバーでしっかり締めます。
7. 上記の電池の交換の方法で、電池と電池蓋を元に戻します。
8. 本体にホルスターを取付けます。

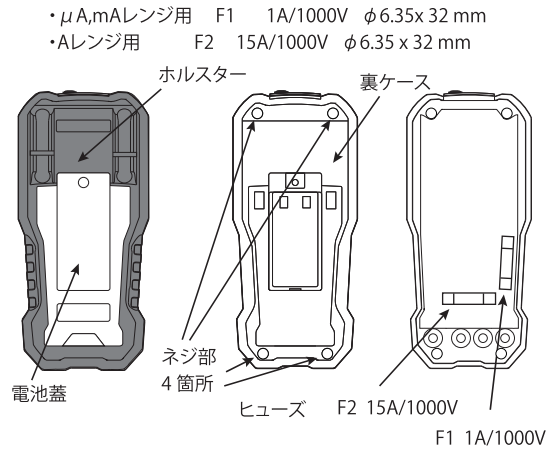

7-3. 日常のお手入れ

本器に付着した汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。汚れがひどい時は、薄い中性洗剤溶液を浸し、固く絞った柔らかい布で拭き、その後乾いた柔らかい布で拭き取ってください。研磨剤やアルコール、シンナー、ベンジンなどの揮発性溶液は表面仕上げを傷めたり、機能の低下や故障の原因となりますので、絶対に使用しないでください。

7-4. 校正

正確な測定を行うため、定期的に校正機関で校正を行うことをお勧めします。校正推奨期間は、年 1 回です。費用と納期については、販売店様へ見積もり依頼してください。

8. 保管方法

使用後は、ファンクションダイヤルをOFFの位置に合わせて保管することをお勧めします。OFF以外の位置で保管すると、内蔵の電池を消耗することがあります。